



Kuntotarkastustodistus



Ajoneuvon merkki ja malli:
Toyota TOYOTA RAV4 Monikäyttöajoneuvo (AF) 4ov 2494cm3

(1) Ajoneuvon valmistenumero:
JTMWRREV70D095478

(2) Ajoneuvon rekisteritunnus tai valmistenumero:
LOR-210

Huoltokirja:
Huollettu merkiliikkeessä. Seuraava huolto tehtävä vuonna 2026 sekä ajan että kilometrien puolesta.

(3) Tarkastuspaikka ja -päivä:
RAISIO 24.3.2026

(4) Matkamittarin lukema:
122 564 km

(5) Ajoneuvoluokka:
M1

Katsastukset:
Edellinen: 15.11.2024
Seuraava: 16.11.2026

Käyttöönottopäivä:
15.11.2018

Suoritteet:
Kuntotarkastus

Asiakas:
Oy Harkka-Yhtiöt Ab

Iskunvaimennintesti

	Vasen	Oikea	Ero
1. akseli	76 %	71 %	7
2. akseli	68 %	64 %	6
Käytetty mittalaite: -			

Jarrujen mittaus

	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu ero
1. akseli	3,2 kN	3,4 kN	6 %	30 %
2. akseli	2,4 kN	2,3 kN	4 %	30 %
Seisontajarru	2 kN	2,4 kN	17 %	70 %
Käytetty mittalaite:				

Muut tarkastukset sekä huomautukset
OBD-järjestelmän tarkastus: Hyväksytty

(6) Kuntotarkastuksen tarkastuskohteet

(6.1) Muut laitteet ja varusteet

1 = Hyvä, 2 = Huomautettavaa, 3 = Korjattava

1	2	3		
☒	☐	☐	Turvavyöt	
☐	☒	☐	Avainten toiminta	Toinen kaukosäädin ei toimi. Paristo?
☒	☐	☐	Avainten lukumäri	2
☒	☐	☐	Pyyhkimet ja pesulaitteet	
☒	☐	☐	Lasinpesuneste	

(6.2) Kori

1 = Hyvä, 2 = Huomautettavaa, 3 = Korjattava

1	2	3		
☒	☐	☐	Kori	
☐	☒	☐	Lasit	Tuulilasissa halkeama. Korjauskehoitusvika katsastuksessa.
☒	☐	☐	Lasinnostimet	
☒	☐	☐	Lukot	
☒	☐	☐	Saranat ja oven rajoittimet	
☒	☐	☐	Korin osien eheys	
☒	☐	☐	Merkit ja muut tunnistimet	
☒	☐	☐	Listat	
☒	☐	☐	Kahvat	
☒	☐	☐	Luukut	

1 2 3
☒ ☐ ☐ Puskurit

☒ ☐ ☐ Peilit

(6.3) Pinta

1 = Hyvä, 2 = Huomautettavaa, 3 = Korjattava

1 2 3
☐ ☒ ☐ Pintavauriot

(6.4) Alusta ja pohja

1 = Hyvä, 2 = Huomautettavaa, 3 = Korjattava

1 2 3
☒ ☐ ☐ Alusta

☒ ☐ ☐ Pohjan kosketusvauriot / lommovauriot

☒ ☐ ☐ Korkeajännitejohdot

☒ ☐ ☐ Polttoaine- ja kaasusäiliö

☒ ☐ ☐ Pakoputkisto

(6.5) Sisusta

1 = Hyvä, 2 = Huomautettavaa, 3 = Korjattava

1 2 3
☒ ☐ ☐ Sisusta

Kaipaa kunnan sisäpesua. Penkkien verhoilu, matot yms.

☒ ☐ ☐ Verhoilujen kunto

☒ ☐ ☐ Kojetaulun kunto

☒ ☐ ☐ Ohjauspyörä

☒ ☐ ☐ Painikkeiden kunto ja toiminta

☒ ☐ ☐ Polkimet

☒ ☐ ☐ Matot

(6.6) Akselistot, pyörät ja jousitus

1 = Hyvä, 2 = Huomautettavaa, 3 = Korjattava

1 2 3
☒ ☐ ☐ Etuakselisto

Pintaruostetta alatukivarsissa.

☒ ☐ ☐ Taka-akselisto

Pintaruostetta apurungossa ja tukivarsissa.

☒ ☐ ☐ Välykset

☒ ☐ ☐ Jousitus

☒ ☐ ☐ Heilahduksenvaimentimet

☒ ☐ ☐ Renkaat

1. AKSELI: 235/55R18, 2. AKSELI: 235/55R18

☒ ☐ ☐ Renkaiden urasyvyys talvirenkaat

ETUVASEN 7 mm, ETUOIKEA 8 mm, TAKAVASEN 8 mm, TAKAOIKEA 8 mm.

☐ ☐ ☐ Renkaiden urasyvyys kesärenkaat

ETUVASEN 3 mm, ETUOIKEA 3 mm, TAKAVASEN 3 mm, TAKAOIKEA 3 mm.

☒ ☐ ☐ Vanteet

1. AKSELI: , 2. AKSELI:

(6.7) Moottori

1 = Hyvä, 2 = Huomautettavaa, 3 = Korjattava

1 2 3
☒ ☐ ☐ Öljy

☒ ☐ ☐ Neste- ja öljymäärät

☒ ☐ ☐ Neste- ja öljyvuodot

☒ ☐ ☐ Öljyvuodot

☒ ☐ ☐ Jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmän
nestevuodot

☒ ☐ ☐ Polttoainevuodot

☒ ☐ ☐ Moottorin käynnistyvyys

☒ ☐ ☐ Moottorin käynti ja käyntiäänet

☒ ☐ ☐ OBD-testi

(6.8) Voimansiirtolaitteet ja ajettavuus

1 = Hyvä, 2 = Huomautettavaa, 3 = Korjattava

1 2 3
☒ ☐ ☐ Ajettavuus

1 2 3

- ☒ ☐ ☐ Voimansiirtolaitteet
- ☒ ☐ ☐ Öljyt
- ☒ ☐ ☐ Veto- ja nivelakseleiden kunto ja toimivuus
- ☒ ☐ ☐ Voimansiirtolaitteiden öljyvuodot

(6.9) Jarrujärjestelmät

1 = Hyvä, 2 = Huomautettavaa, 3 = Korjattava

1 2 3

- ☒ ☐ ☐ Jarrut
- ☒ ☐ ☐ Jarruvoimat
- ☒ ☐ ☐ Jarruletkut ja -putket
- ☒ ☐ ☐ Jarrulevyt ja jarrupalat
- ☒ ☐ ☐ Jarrujärjestelmän nestevuodot
- ☒ ☐ ☐ ABS-järjestelmä

(6.10) Ohjaus- ja hallintalaitteet

1 = Hyvä, 2 = Huomautettavaa, 3 = Korjattava

1 2 3

- ☒ ☐ ☐ Ohjauslaitteet
- ☒ ☐ ☐ Ohjaustehostin
- ☒ ☐ ☐ Ohjaustangot ja -nivelet
- ☒ ☐ ☐ Suojakumit
- ☒ ☐ ☐ Hallintalaitteet
- ☒ ☐ ☐ Merkkivalot
- ☒ ☐ ☐ Ilmaisimet

(6.11) Ilmastointi ja lämmitys

1 = Hyvä, 2 = Huomautettavaa, 3 = Korjattava

1 2 3

- ☒ ☐ ☐ Ilmastointilaitteisto
- ☒ ☐ ☐ Ilmanjako ja puhallus
- ☒ ☐ ☐ Lämmityslaitteisto
- ☒ ☐ ☐ Huurteenpoistolaitteisto
- ☒ ☐ ☐ Huurteenpoisto ja lämmitys

(6.12) Lisävarusteet

1 = Hyvä, 2 = Huomautettavaa, 3 = Korjattava

1 2 3

- ☒ ☐ ☐ Radio ja muut toiminnot
- ☒ ☐ ☐ Automaattivalot

(6.13) Historia

1 = Hyvä, 2 = Huomautettavaa, 3 = Korjattava

1 2 3

- ☒ ☐ ☐ Käytettynä maahantuotu
- ☒ ☐ ☐ Huoltokirja
- ☒ ☐ ☐ Katsastukset

Suomiauto.

Huollettu merkkiliikkeessä. Seuraava huolto tehtävä vuonna 2026 sekä ajan että kilometrien puolesta.

(6.14) Valot ja sähkölaitteet

1 = Hyvä, 2 = Huomautettavaa, 3 = Korjattava

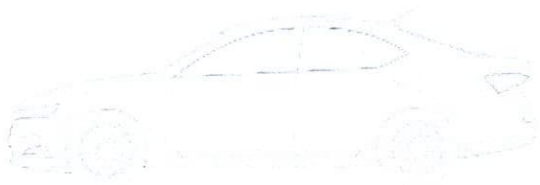
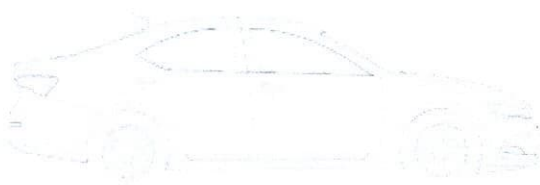
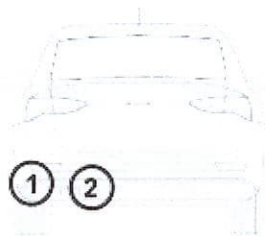
1 2 3

- ☒ ☐ ☐ Vikakoodit
- ☒ ☐ ☐ Akun ja akkujohtimien kiinnitys
- ☒ ☐ ☐ Äänimerkinantolaite
- ☒ ☐ ☐ Mittaristo ja merkkivalot
- ☒ ☐ ☐ Valot ja heijastimet
- ☒ ☐ ☐ Valot

Kts. erillinen raportti.

1 2 3
☒ ☐ ☐

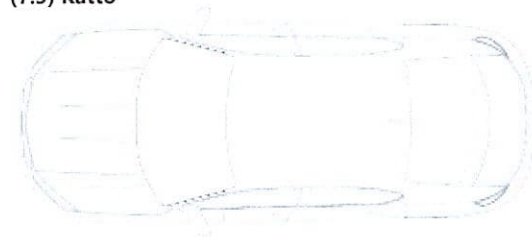
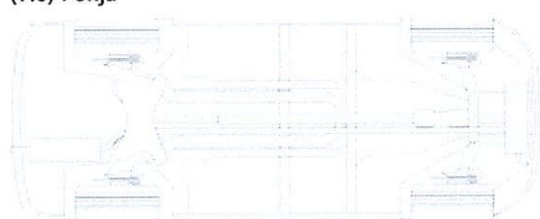
Valojen suuntaus ja määräystenmukaisuus

(7) Auton pintavauriot**(7.1) Kylki, vasen****(7.2) Kylki, oikea****(7.3) Keula****(7.4) Perä**

1Muu, mikä?: Pieni jälki takapuskurissa

Pieni jälki takapuskurissa

2Maalipinnan vaurio: Pieniä jälkiä takapuskurissa takaluukun alla

*Pieniä jälkiä takapuskurissa takaluukun alla***(7.5) Katto****(7.6) Pohja****(8) Tarkastuspaikan nimi ja tarkastajan allekirjoitus tai tunniste**

Katsastus Turku AD

(9) Korjaamon nimi ja korjaajan allekirjoitus tai tunniste**(10) Muut tiedot**



Katsastus Turku AD
Katsastus Turku Ad Ky
Y-tunnus: 2563581-1
Korinpunojankatu 1, 21280 RAISIO

Puh: 050 370 5584
<https://www.harkka.com/katsastus-turku.html>
katsastusturku@gmail.com



Päästötestin tuloste

Päiväys: 24.03.2026 13.23.54

Katsastus Turku AD Ky
Korinpunojankatu 1
21280 Raisio

Puh.: 050 370 5584
Faksi:

Mittausohjelma: Bensiini OBD

Ajoneuvon tiedot

Rekisteritunnus: LOR-210
Ensikäyttöönotto:

Ajoneuvon valmistaja:
Ajoneuvon tyyppi:

Testitulokset	Yksikkö	Ohjearvo Min.	Ohjearvo Maks.	Mitta-arvot	Tulos
---------------	---------	------------------	-------------------	-------------	-------

Silmämääräinen tarkastus

ok

Testausvalmius

Kaikki järjestelmätestit suoritettu (6/6)

Tuettu

011110100001

Suoritettu

000000000000

Testausvalmius

Kaikki järjestelmätestit suoritettu (1/1)

Tuettu

010000000000

Suoritettu

000000000000

Vikamuisti

Pakokaasupäästöihin vaikuttavien vikojen lukumäärä

0

ok

Moottorin diagnoosimerkkivalo

Moottorin diagnoosimerkkivalon silmämääräinen tarkastus

i.O.

ok

Moottorin diagnoosimerkkivalon tila

i.O.

ok

Moottorin diagnoosimerkkivalon ohjaus

i.O.

ok

Tulos

Päästötesti Hyväksytty

Annettu tieto

Testaaja:

Allekirjoitus

Leima

Ohjelmistoversio
Scantool

Nimitys
DSS OM-FI
AVL OBD 1000

Versio
V1.10
V3.2

Tila
10/2023
12/2015

Valmistaja
AVL DiTEST GmbH
AVL DiTEST GmbH